
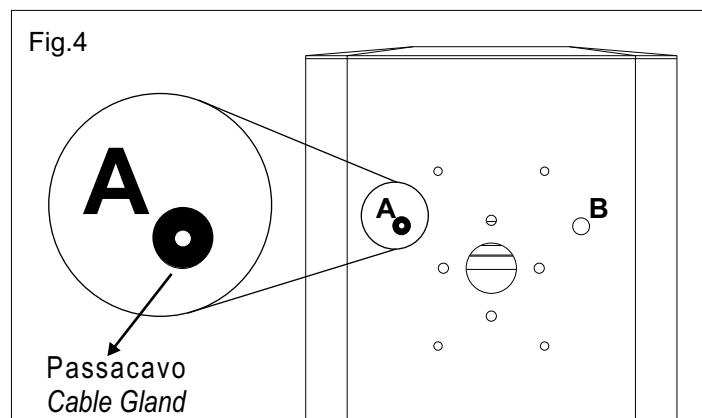
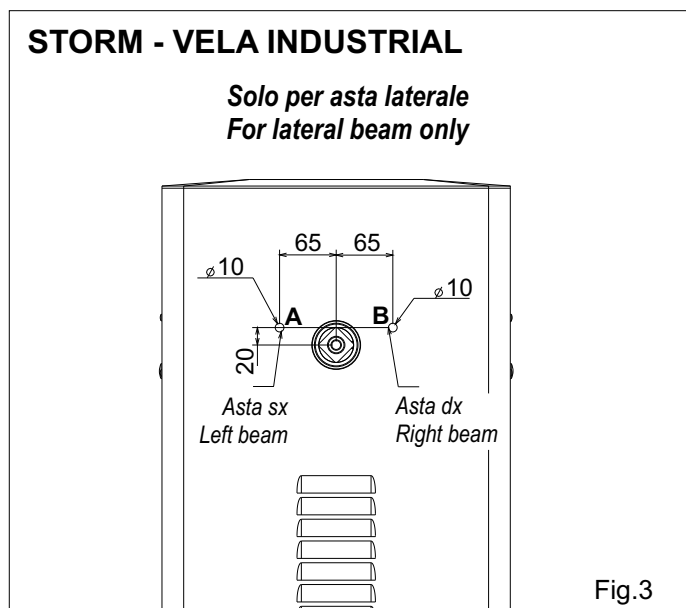
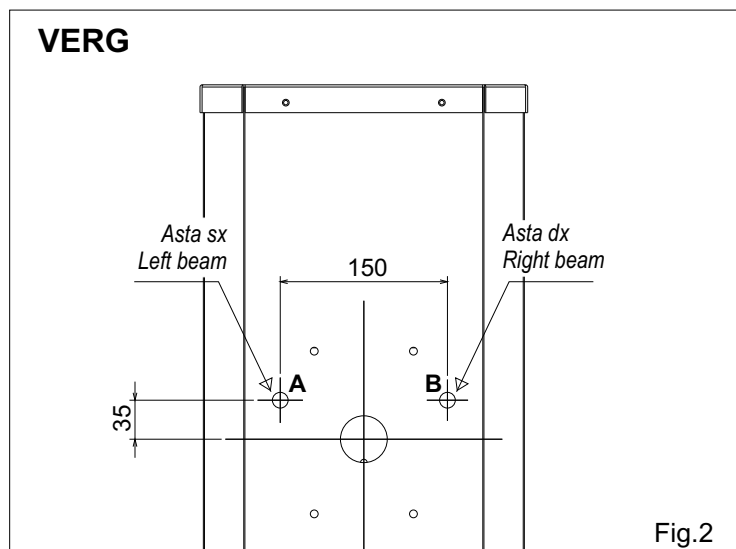


| DATI TECNICI - TECHNICAL DATA | |
|---|------------------------------------|
| Alimentazione - Power supply | da 12V a 30V ~ / from 12V to 30V ~ |
| Corrente max assorbita (x lunghezza 8 m) Absorbed current (for length 8 m) | 150mA |
| Grado di protezione - Protection degree | IP 65 |
| Led/m | 6 |

Schema fori passaggio cavi per alimentazione luci
Drilling scheme for passage of light power cable

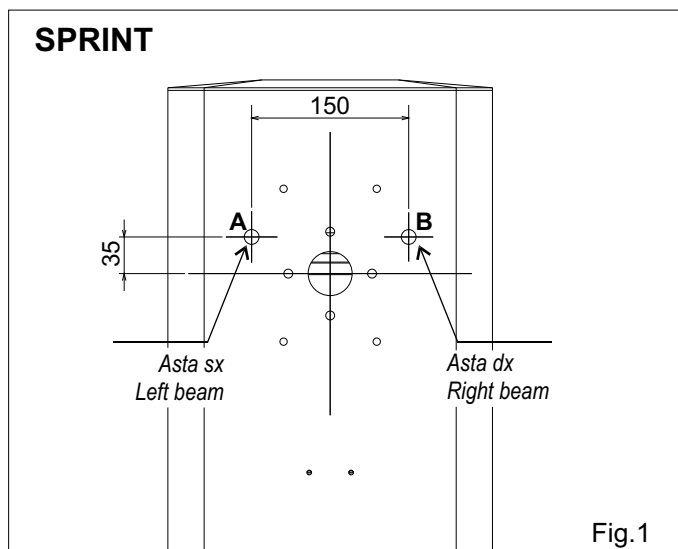

Una volta scelto il montaggio (destra o sinistro),
 inserire nel foro A o B il passacavo (Fig.4).

Once chosen the mounting (right or left),
 Insert the cable gland in the hole A or B (Fig.4).



Usare il foro **A** per il montaggio dell'asta sinistra.
 Usare il foro **B** per il montaggio dell'asta destra.

Use hole A for assembly of the left beam.
Use hole B for assembly of the right beam.

SPRINT: i fori **A** e **B** sono già presenti sul carter.
STORM - VELA IND.- VERG: i fori **A** e **B** sono da realizzare.

SPRINT: holes **A** and **B** already present on the carter
STORM - VELA IND.- VERG: Holes **B** and **A** to be made on carter

Prima di inserire il coperchio posteriore dell'asta, tagliare la parte indicata dalla freccia in fig.5 e 6 per permettere il passaggio del cavo.
Before inserting the back cover of the beam, cut part indicated by the arrow in Fig. 5 and 6 for the passage of the cable.

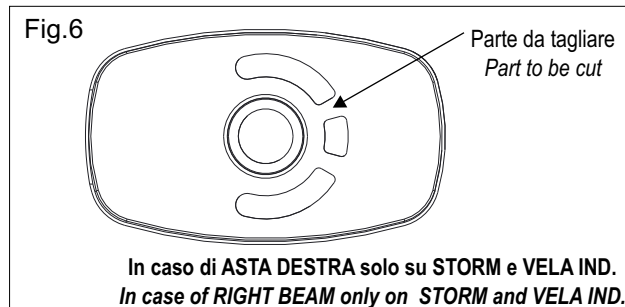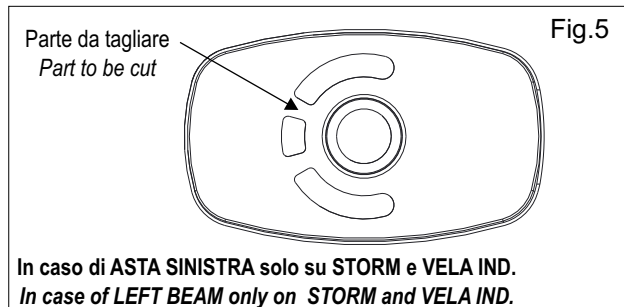

Montare l'asta senza posizionare il coperchio superiore dell'asta.

Inserire il cavo attaccato allo strip led nel punto indicato dalla freccia in Fig. 7, facendolo scorrere lungo l'asta (Fig. 8).

Finito di inserire il cavo, continuare l'inserimento dello strip led togliendo un pò per volta la pellicola del nastro biadesivo, incollando man mano lo strip led sul supporto led flessibile (Fig. 9).



NOTA: si consiglia di pulire con alcol la parte del supporto led flessibile sul quale andrà incollato lo strip prima di incollarvi sopra lo stesso.

Mount the beam without placing the upper cover of the beam.

Insert the cable attached to the LED strip at the point indicated by the arrow in Fig. 7, making it slide along the beam (Fig. 8).

After having inserted the cable, continue to introduce the LED strip by removing little by little the double-sided tape film, pasting the LED strip step by step on the flexible LED support (Fig. 9).

NOTE: Before pasting the strip, clean with alcohol the part of the flexible LED support on which it will be pasted (Fig. 9).

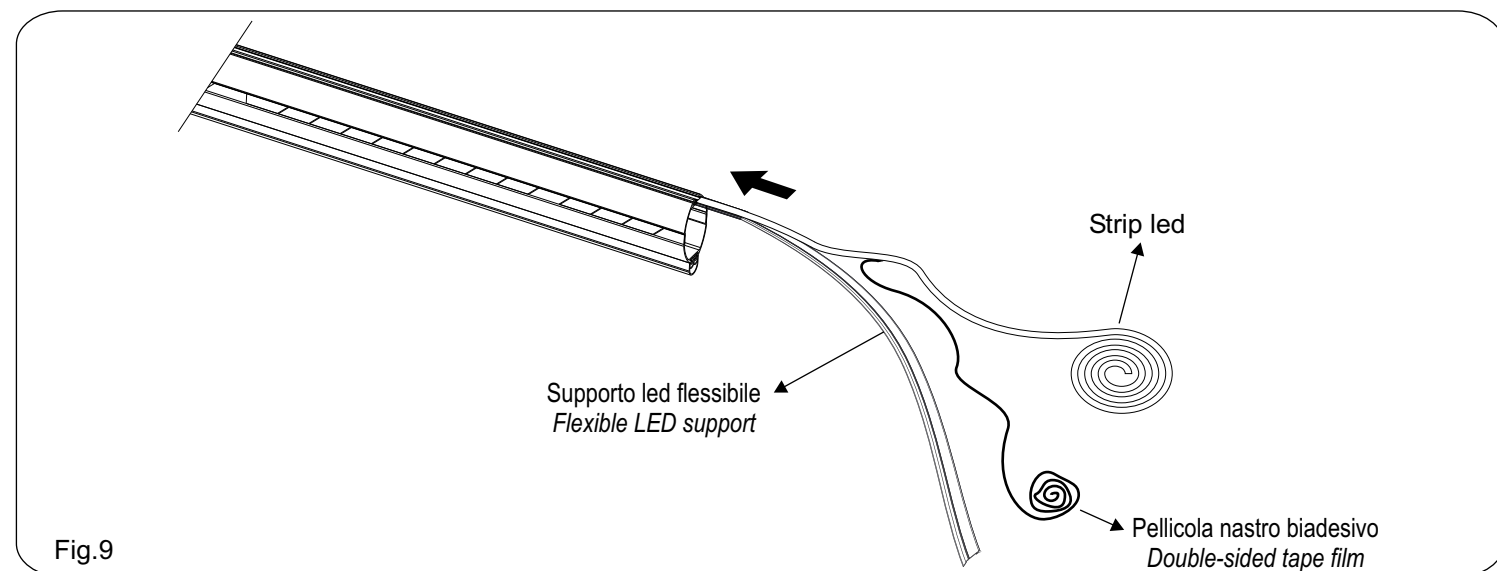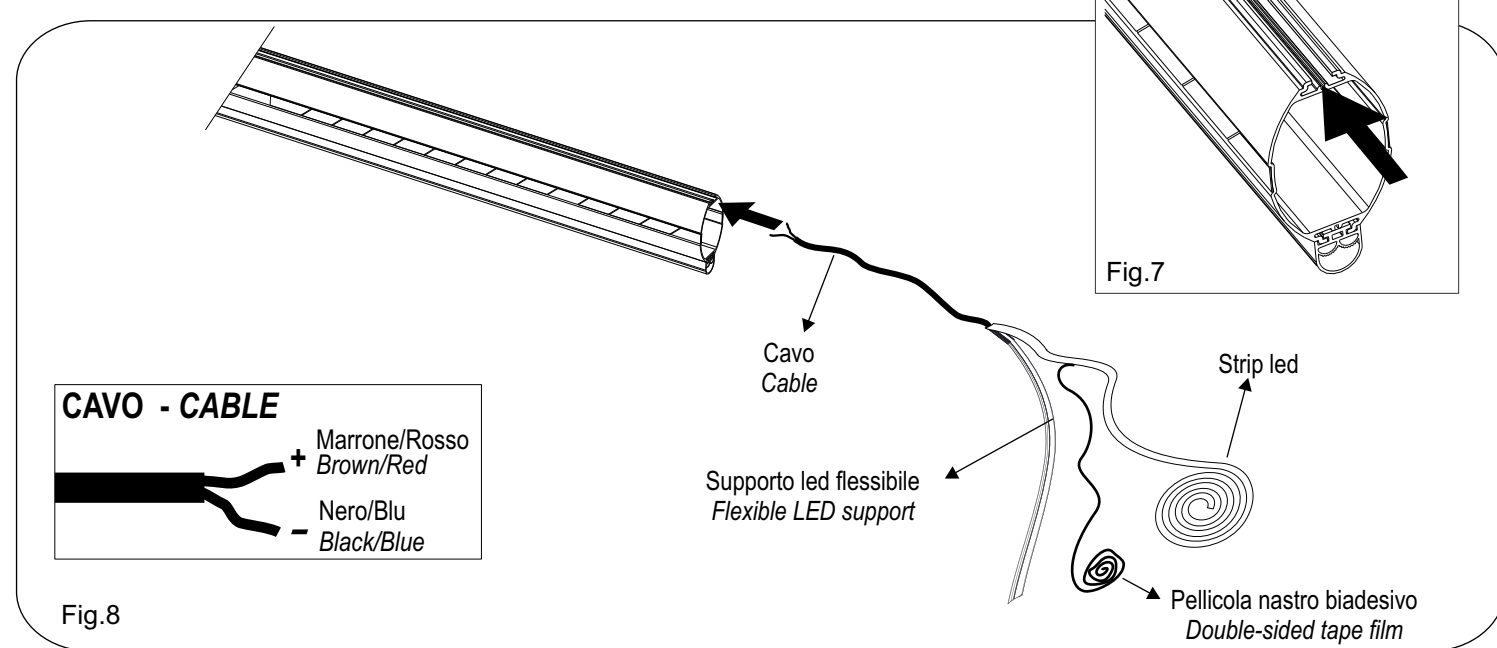


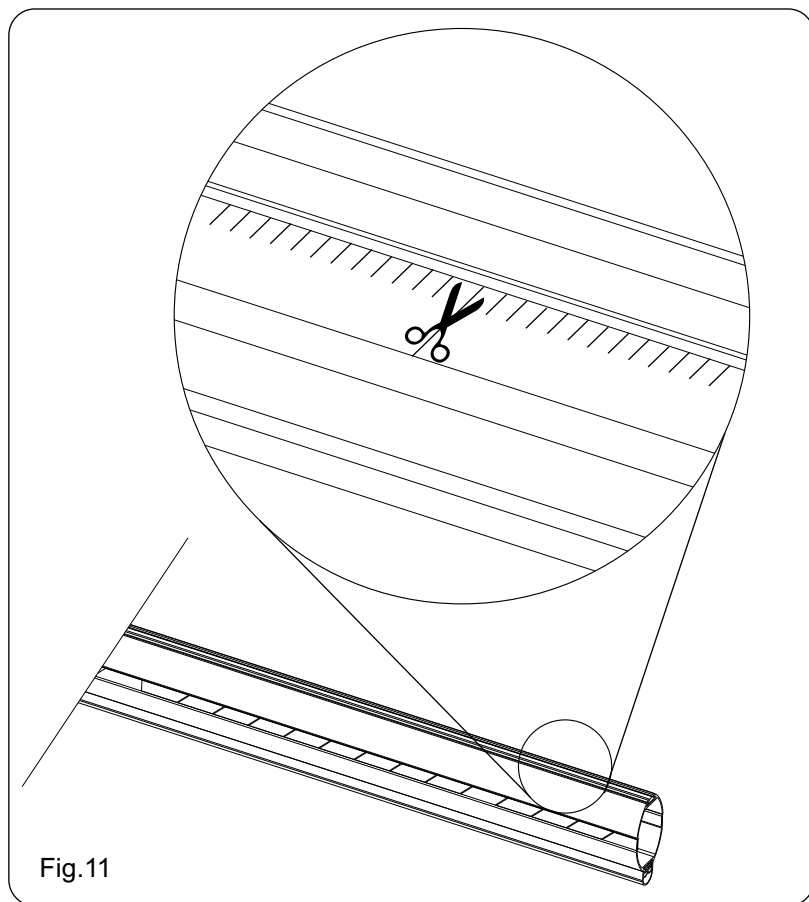


Fig. 11

Fig. 10



Lungo lo strip led sono presenti, ogni 50 cm, dei punti di taglio indicati con il simbolo delle forbici (Fig. 10) nei quali è possibile effettuare il taglio dello strip led.

Una volta inserito tutto lo strip led nell'asta, tagliarlo nel punto più prossimo all'estremità dell'asta (Fig. 11).

Along the LED strip are present, each 50 cm, the cutting points marked with the symbol of the scissors (Figure 10) where you may cut the LED strip.

Once inserted the whole LED strip into the beam, cut it at the point closest to the end of the beam (Figure 11).

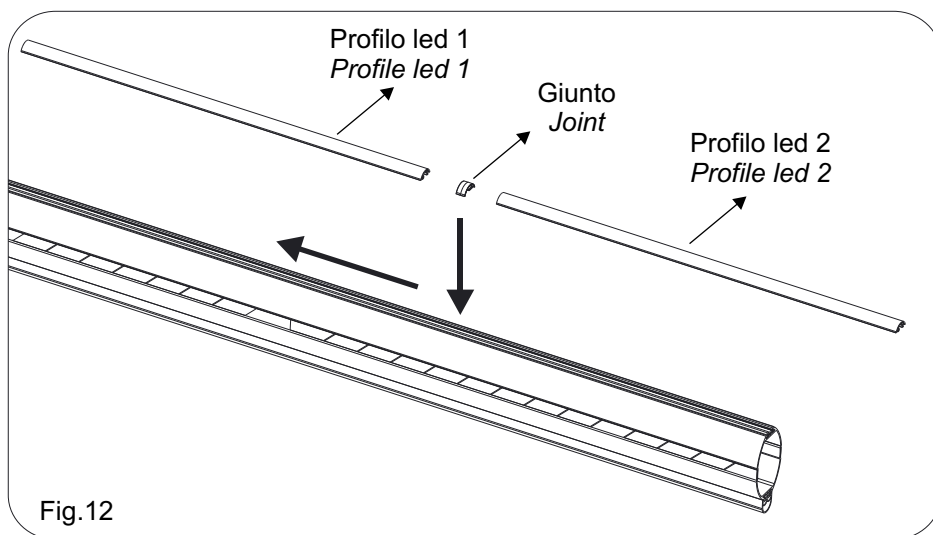


Fig. 12

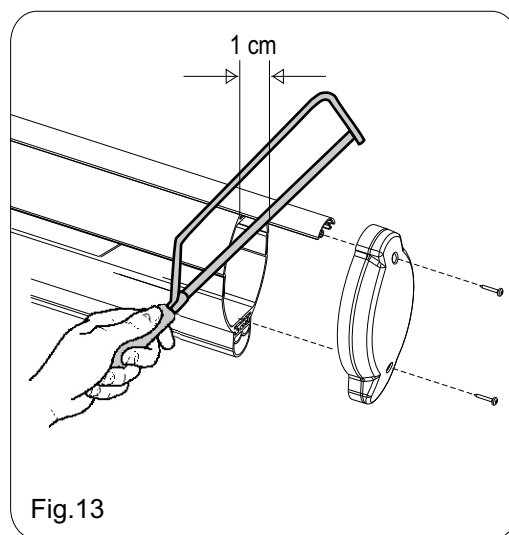


Fig. 13

Inserito tutto lo strip led montare i profili led intervallati dai giunti inserendoli dall'alto e facendoli poi scorrere lungo l'asta fino a battuta (Fig. 12). Tagliare l'eccedenza del profilo led ad 1 cm dall'estremità dell'asta con un seghetto e montare il coperchio come in Fig. 13.

After having inserted the whole LED strip, assemble the LED profiles interspersed by joints, starting from the top and then making them slide along the beam up to the physical stop (Figure 12).

Cut the excess of the LED profile to 1 cm from the end of the beam with a hacksaw and fit the cover as in Figure 13.

Una volta fatto scorrere il cavo lungo tutta l'asta, far passare l'estremità del cavo che fuoriesce dall'asta sotto l'asta stessa, inserendolo all'interno del foro A posto sul cofano della barriera in funzione della configurazione destra o sinistra (Fig. 14). Assicurarsi che il cavo elettrico penda per una lunghezza sufficiente affinché il movimento dell'asta non tenda il cavo stesso (vedi Fig. 14). Prima di montare il coperchio superiore plastico dell'asta, assicurarsi che le luci funzionino e che il cavo effettui una corretta movimentazione. Montare il coperchio plastico superiore dell'asta (Fig. 15).

Once the cable slides along the whole beam, pass the end of the cable that comes out from the beam under the beam itself, inserting it into the hole A on the cover of the barrier according to the right or left configuration (Fig. 14). Make sure that the power cable has a sufficient length so that the movement of the beam does not stretch the cable itself (see Figure 14). Before mounting the upper plastic cover of the beam, make sure that the lights are working and that the cable executes a proper movement. Mount the upper plastic cover of the beam (Fig. 15).

ESEMPIO CONFIGURAZIONE ASTA SINISTRA STORM-VELA INDUSTRIALE
LEFT BEAM -STORM VELA IND. CONFIGURATION EXAMPLE

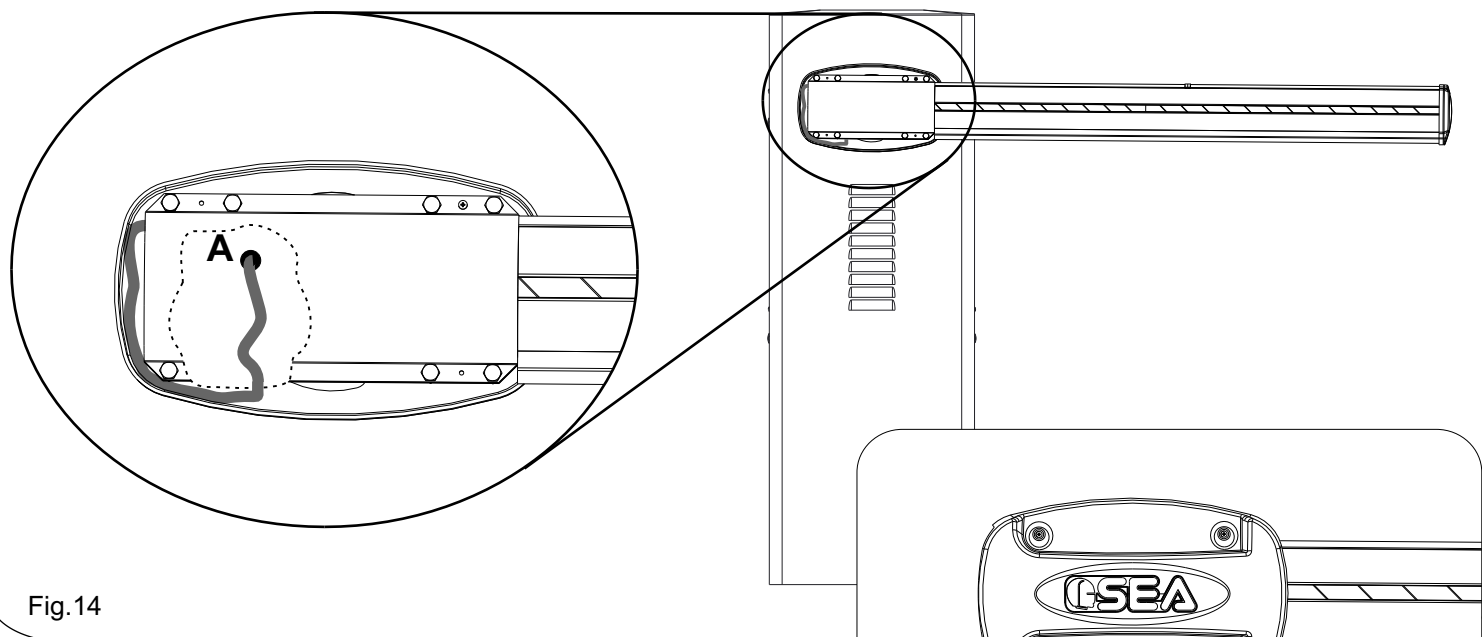


Fig. 14

Fig. 15

Per il passaggio del cavo in caso di asta con forchetta vedere Fig. 16.
For the cable passage in case of beam with fork see Fig. 16.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE ASTA SINISTRA STORM-VELA IND. CON FORCHETTA
LEFT BEAM -STORM VELA IND. WITH FORK CONFIGURATION EXAMPLE

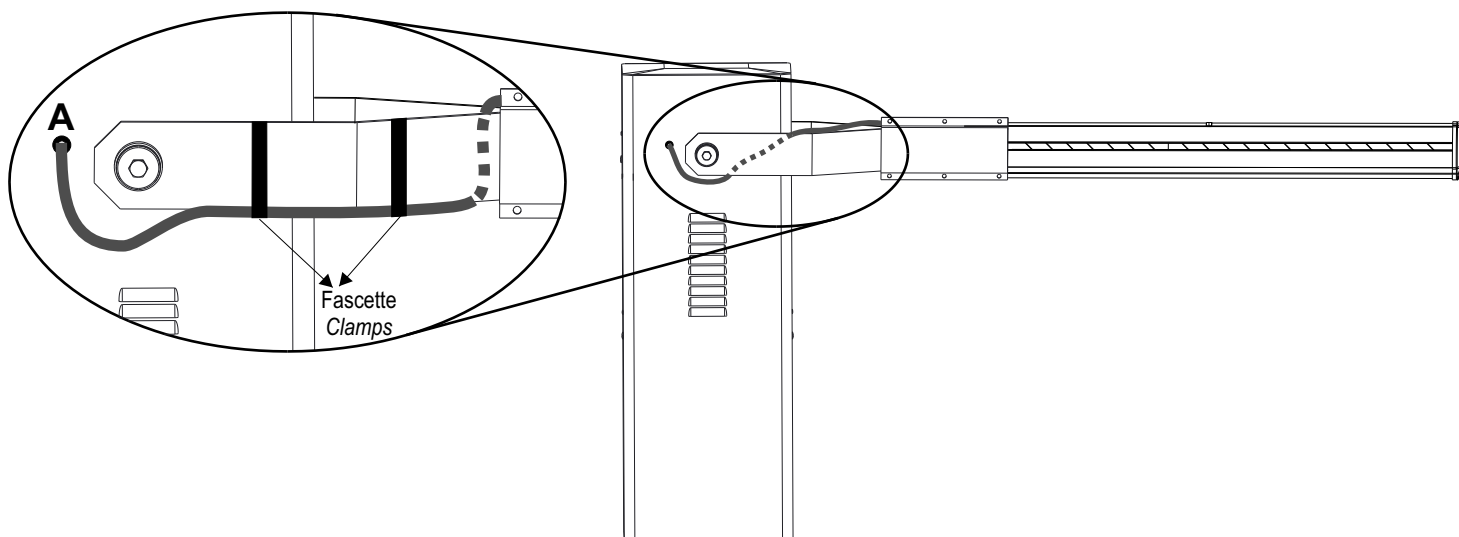


Fig. 16